


改善箇所説明図

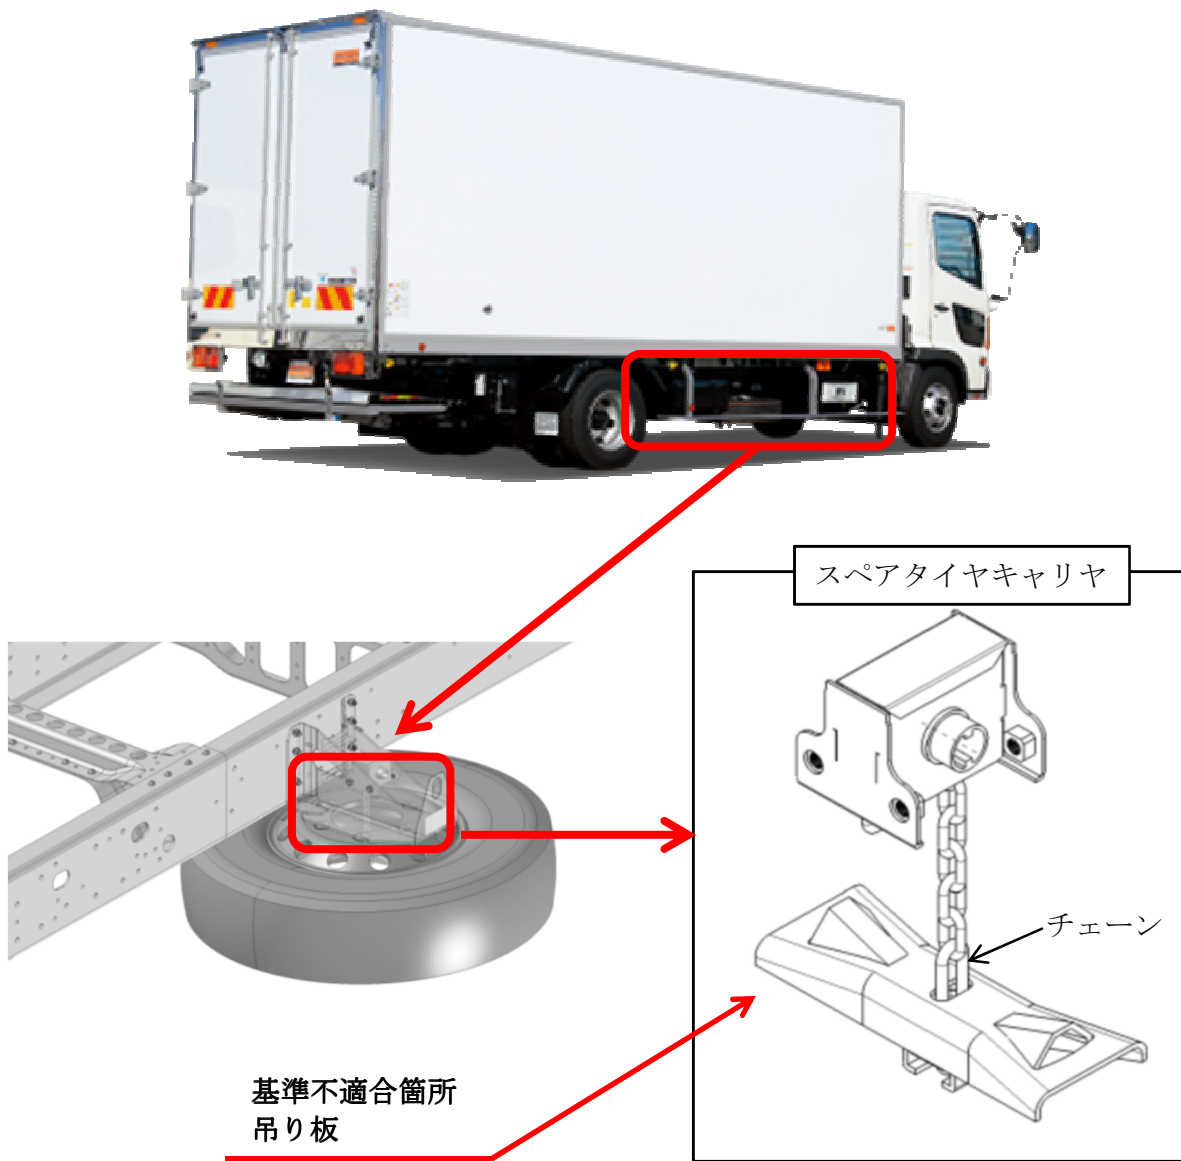

注： 内は交換部品を示す。

中型トラックの横吊り式スペアタイヤキャリアにおいて、吊り板の形状が不適切なため、当該キャリアにアルミホイール付タイヤを固定すると、走行中の振動でスペアタイヤが回転することがある。そのため、当該スペアタイヤキャリアのチェーンと吊り板が干渉して削れ、チェーンが破断し、最悪の場合、スペアタイヤが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、スペアタイヤキャリアを対策品に交換する。